

# Rekonstrukce povrchu balkonů

Stávající stav :

balkony byli vybudovány v roce 2002, podlahy balkonů jsou tvořeny keramickou dlažbou, která je již v mnoha místech narušená a tudíž nevyhovující. Oprava bude provedena následujícím postupem :

## **S povlakovou izolací z měkčeného PVC a dlažbou na terčích nebo s dřevěným roštem**

Pracovní postup

- odstranění původních vrstev na betonový prefabrikát
- položení separační geotextilie /ideálně 300g/m<sup>2</sup>,
- instalace a mechanické kotvení kaširovaných /poplastovaných/ koutů,rohů balkonu a montáž ukončovacích lišt,
- položení povlakové hydroizolace z měkčeného PVC,doporučená tloušťka je 1,8 mm
- v místech terčů pro dlažbu a rošt podložit terče podložkou z měkčeného PVC
- v místech dilatačních spár mezi balkonovými prefabrikáty použít na každé straně kaširované ukončovací profily a dilataci vyplnit těsnícím provazem s trvale pružným polyuretanovým tmelem,
- exponované části povlakové izolace UV záření je nutné zakrýt s ohledem na trvanlivost
- oplechování musí být provedeno v souladu s CSN 733610,
- instalování nových balkonových vpustí podle CSN 731901,krycí mřížky musí umožňovat pravidelné čištění
- instalování dřevěného /bezúdržbového/ kompozitu nebo dlažeb na terčích

## **celkem bude rekonstruováno :**

3 ks balkonů s dlažbou na terčích –plocha 2x 5,8m<sup>2</sup>,1x 8,9m<sup>2</sup>  
barva dlažby tmavě šedá,cenová kategorie střední

3 ks balkonů na terčích s dřevěným roštem-plocha 1x 3,8m<sup>2</sup>,1x5,8m<sup>2</sup>,1x8,2m<sup>2</sup>  
barva dřevěného roštu tmavě hnědá,cenová kategorie střední

Požadovaná záruka min.5 let

Termín dodávky 2Q 2020

Místo dodávky Praha