

C. zjištěné závady a nedostatky

1. společné OPZ nevyhovuje TPG70401, proto doporučuji :

1.1 zrekonstruovat celý plynovod od HUP po stoupací vedení do 4. NP, stávající ocelové potrubí pospojované šroubovými spoji je za svou technickou životností. Zároveň umístit HUP do zemní soupravy před vchodem do budovy nebo použít bezpečnostní protipožární armaturu. Pzn. - v případě požáru v 1.NP nebo 1.PP je celkem komplikované v současné době HUP uzavřít, doporučuji vytvořit na společné chodbě v 1.NP podružný HUP na stoupacím vedení plynovodu.

1.2. provést výměnu bytových uzávěrů na společné chodbě tj. stávající K800 za kulové KK32, případně provést s rekonstrukcí v rámci celého OPZ.

1.3. snížit výšku umístění bytových uzávěrů a plynoměrů dle TPG93401, případně provést současně s rekonstrukcí.